 


DAS WERK сервис, ИП Деревнин Виталий Юрьевич
650065 Г. Кемерово пр. Ленина 164 - 257



ЫХ РАБОТ (заказ-наряд) № ЗН00001241 от 10 Декабря 2021 г.

г. Кемерово

адрес заказчика : телефоны:

гос. номер: C208EH124 VIN: WAUZZZ4G9CN015206 год вып. 2011 пробег 135486 дата

а. Татьяна Николаевна

фоны:

э.монта:
ий ремонт

Диспетчер:

Мастер:

Закрыт

в валюте

Руб.

я:
ельного простоя:

Выполненные работы по заказ-наряду № ЗН00001241 от 10 Декабря 2021 г.

№	№ по каталогу	Наименование	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Всего	Исполн-ли (К=1.6)
1		Диагностика трансмиссии	1,600.00	0.5	н/ч	800.00	Деревнин В.Ю. (100%)
2	97640199	Электропроводка проверить.	1,600.00	1	н/ч	1,600.00	Деревнин В.Ю. (100%)
Итого работ на сумму:						2,400.00	

Две тысячи четыреста рублей 00 копеек в т.ч. НДС Ноль рублей 00 копеек

Использованные запчасти и материалы по заказ-наряду № ЗН00001241 от 10 Декабря 2021 г.

№	№ по каталогу / Код	Наименование	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Всего	в т.ч. НДС
1	1987532000 / 198753200	Стыковой соединитель красный (термо) 0,5 - 1,5 мм^2	100.00	1	шт.	100.00	
Итого материалов на сумму:						100.00	

Сто рублей 00 копеек в т.ч. НДС Ноль рублей 00 копеек

Итого по заказ-наряду : 2,500.00

Всего по заказ-наряду: Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек в т.ч. НДС Ноль рублей 00 копеек

Гарантии:
14 дней

Замечания при осмотре:

Запись о неисправности в ЭБУ КПП:
P17D400 - Клапан 3 в части КПП1 - механическая неисправность (постоянно)
P8060A - блок управления внутреннего контроля процессора постоянно.
Данные на вкл зажигания:
Напряжение кл30 12,3 В
Напряжение кл15 12,1 В
частота вращения двигателя 0 мин
Давление в муфте :
K1 4,32
K2 0,03
Точки адаптации муфт сцепления (бар) :
нижние :
K1 2,859
K2 2,830
верхние:
K1 9,232
K2 8,268
При запуске двигателя рвется связь по CAN с КПП.

Рекомендации:

Заменить блок управления КПП , провести комплексный ремонт КПП с заменой двойного сцепления ,
ремонт гидравлики мехатроники , ревизией механической части КПП.

Выходной контроль качества проверил мастер сервисного цеха

Следующее ТО необходимо пройти

Дата: 10 Декабря 2021 г. 15:40

Заказчик /Викторова Татьяна Николаевна/

Мастер



ПОСТАВЩИК: Дойч-Авто DAS WERK сервис, ИП Деревнин Виталий Юрьевич
ИНН: 420535598104 адрес: 650065 Г. Кемерово пр. Ленина 164 - 257

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (заказ-наряд) № ЗН00001241 от 10 Декабря 2021 г.

Заказчик: Викторова Татьяна Николаевна	адрес заказчика: телефоны:
Автомобиль: AUDI A6 гос. номер: С208ЕН124 VIN: WAUZZZ4G9CN015206 год вып. 2011 пробег 135486 дата продажи: г.	

Плательщик: Викторова Татьяна Николаевна
ИНН адрес: телефоны:

Принят: 10.12.21 в 11:43:32	Вид ремонта: Текущий ремонт	Диспетчер:	Мастер:	Закрыт	в валюте Руб.
--------------------------------	--------------------------------	------------	---------	---------------	------------------

Причина обращения:
Отказ АКПП после длительного простоя;

Выполненные работы по заказ-наряду № ЗН00001241 от 10 Декабря 2021 г.

№	№ по каталогу	Наименование	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Всего	Исполн-ли (К=1.6)
1		Диагностика трансмиссии	1,600.00	0.5	н/ч	800.00	Деревнин В.Ю. (100%)
2	97640199	Электропроводка проверить.	1,600.00	1	н/ч	1,600.00	Деревнин В.Ю. (100%)
Итого работ на сумму:						2,400.00	

Две тысячи четыреста рублей 00 копеек в т.ч. НДС Ноль рублей 00 копеек

Использованные запчасти и материалы по заказ-наряду № ЗН00001241 от 10 Декабря 2021 г.

№	№ по каталогу / Код	Наименование	Цена	Кол-во	Ед.изм.	Всего	в т.ч. НДС
1	1987532000 / 198753200	Стыковой соединитель красный (термо) 0,5 - 1,5 мм^2	100.00	1	шт.	100.00	
Итого материалов на сумму:						100.00	

Сто рублей 00 копеек в т.ч. НДС Ноль рублей 00 копеек

Итого по заказ-наряду : 2,500.00

Всего по заказ-наряду: Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек в т.ч. НДС Ноль рублей 00 копеек

Гарантии:
14 дней

Замечания при осмотре:

Запись о неисправности в ЭБУ КПП:
P17D400 - Клапан 3 в части КПП1 - механическая неисправность (постоянно)
P8060A - блок управления внутреннего контроля процессора постоянно.
Данные на вкл зажигания:
Напряжение кл30 12,3 В
Напряжение кл15 12,1 В
частота вращения двигателя 0 \мин
Давление в муфте :
K1 4,32
K2 0,03
Точки адаптации муфт сцепления (бар) :
нижние :
K1 2,859
K2 2,830
верхние:
K1 9,232
K2 8,268
При запуске двигателя рвется связь по CAN с КПП.

Рекомендации:

Заменить блок управления КПП , провести комплексный ремонт КПП с заменой двойного сцепления , ремонтом гидравлики мехатроники , ревизией механической части КПП.

Выходной контроль качества проверил мастер сервисного цеха _____

Следующее ТО необходимо пройти _____

Дата: 10 Декабря 2021 г. 15:40

Заказчик _____ /Викторова Татьяна Николаевна/

Мастер _____
Автосервисная
сервис-
лаборатория
ИП Деревнин Виталий Юрьевич
г. Кемерово